

SKODA SUPERB II (4 drzwi, kombi (3T))
ROK PROD: 09.2008-07.2014)

Montować na szabl. _769

ZESTAW ŚRUBOWY:

ŚRUBY:

M12X70-8.8 - 2 szt.

M12X35-8.8 - 6 szt.

PODKŁADKI:

Ø13 - 4 szt.

Ø13xØ35 - 4 szt.

SPRĘŻYNÓWKI:

Ø12,2 - 8 szt.

NAKRĘTKI:


M12-8 -4 szt..

Instrukcja montażu:

1. Zdjąć światła tylne i zderzak.
2. Odkręcić wieszak wydechu.
3. Zdemontować belkę zderzeniową - nie będzie już potrzebna.
4. Odkleić od strony zewnętrznej podłużnic zaślepki otworów, do których będą montowane ramiona haka.
5. Wsunąć ramiona haka do podłużnic i przykręcić śrubami M12x35 (podkładki powiększone, podkładki spręż,) .
6. Do ramion haka przykręcić belkę główną śrubami M12x35 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki)
7. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
8. Przykręcić wieszak wydechu.
9. Wyciąć zderzak na łapki kuli.
10. Zamontować zderzak.
11. Przykręcić kulę oraz blachę gniazdka elektrycznego. Momenty przykręcenia wg tabeli.
12. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji.

Instrukcja montażu:

1. Disassemble the rear lights and bumper.
2. Unscrew the exhalation hanger.
3. Disassemble the bumper bar - it will not be used any more.
4. Peel of the hole plugs outside of the stringers, to which the arms A, B of the hooks will be mounted.
5. Insert the Arms A, B into the stringers and screw with bolts M12x35 (washers, spring washers) .
6. Screw the main bar C to the arms A, B with bolts M10x35 (washers, spring washers, nuts) .
7. Tighten all the bolts according to the torque setting - see the table.
8. Screw the exhalation hanger.
9. Cut out the bumper in its lower part - for the ball feet.
10. Assemble the bumper.
11. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts) . Torque settings according to the table.
12. Connect the electric wires according to the instructions.

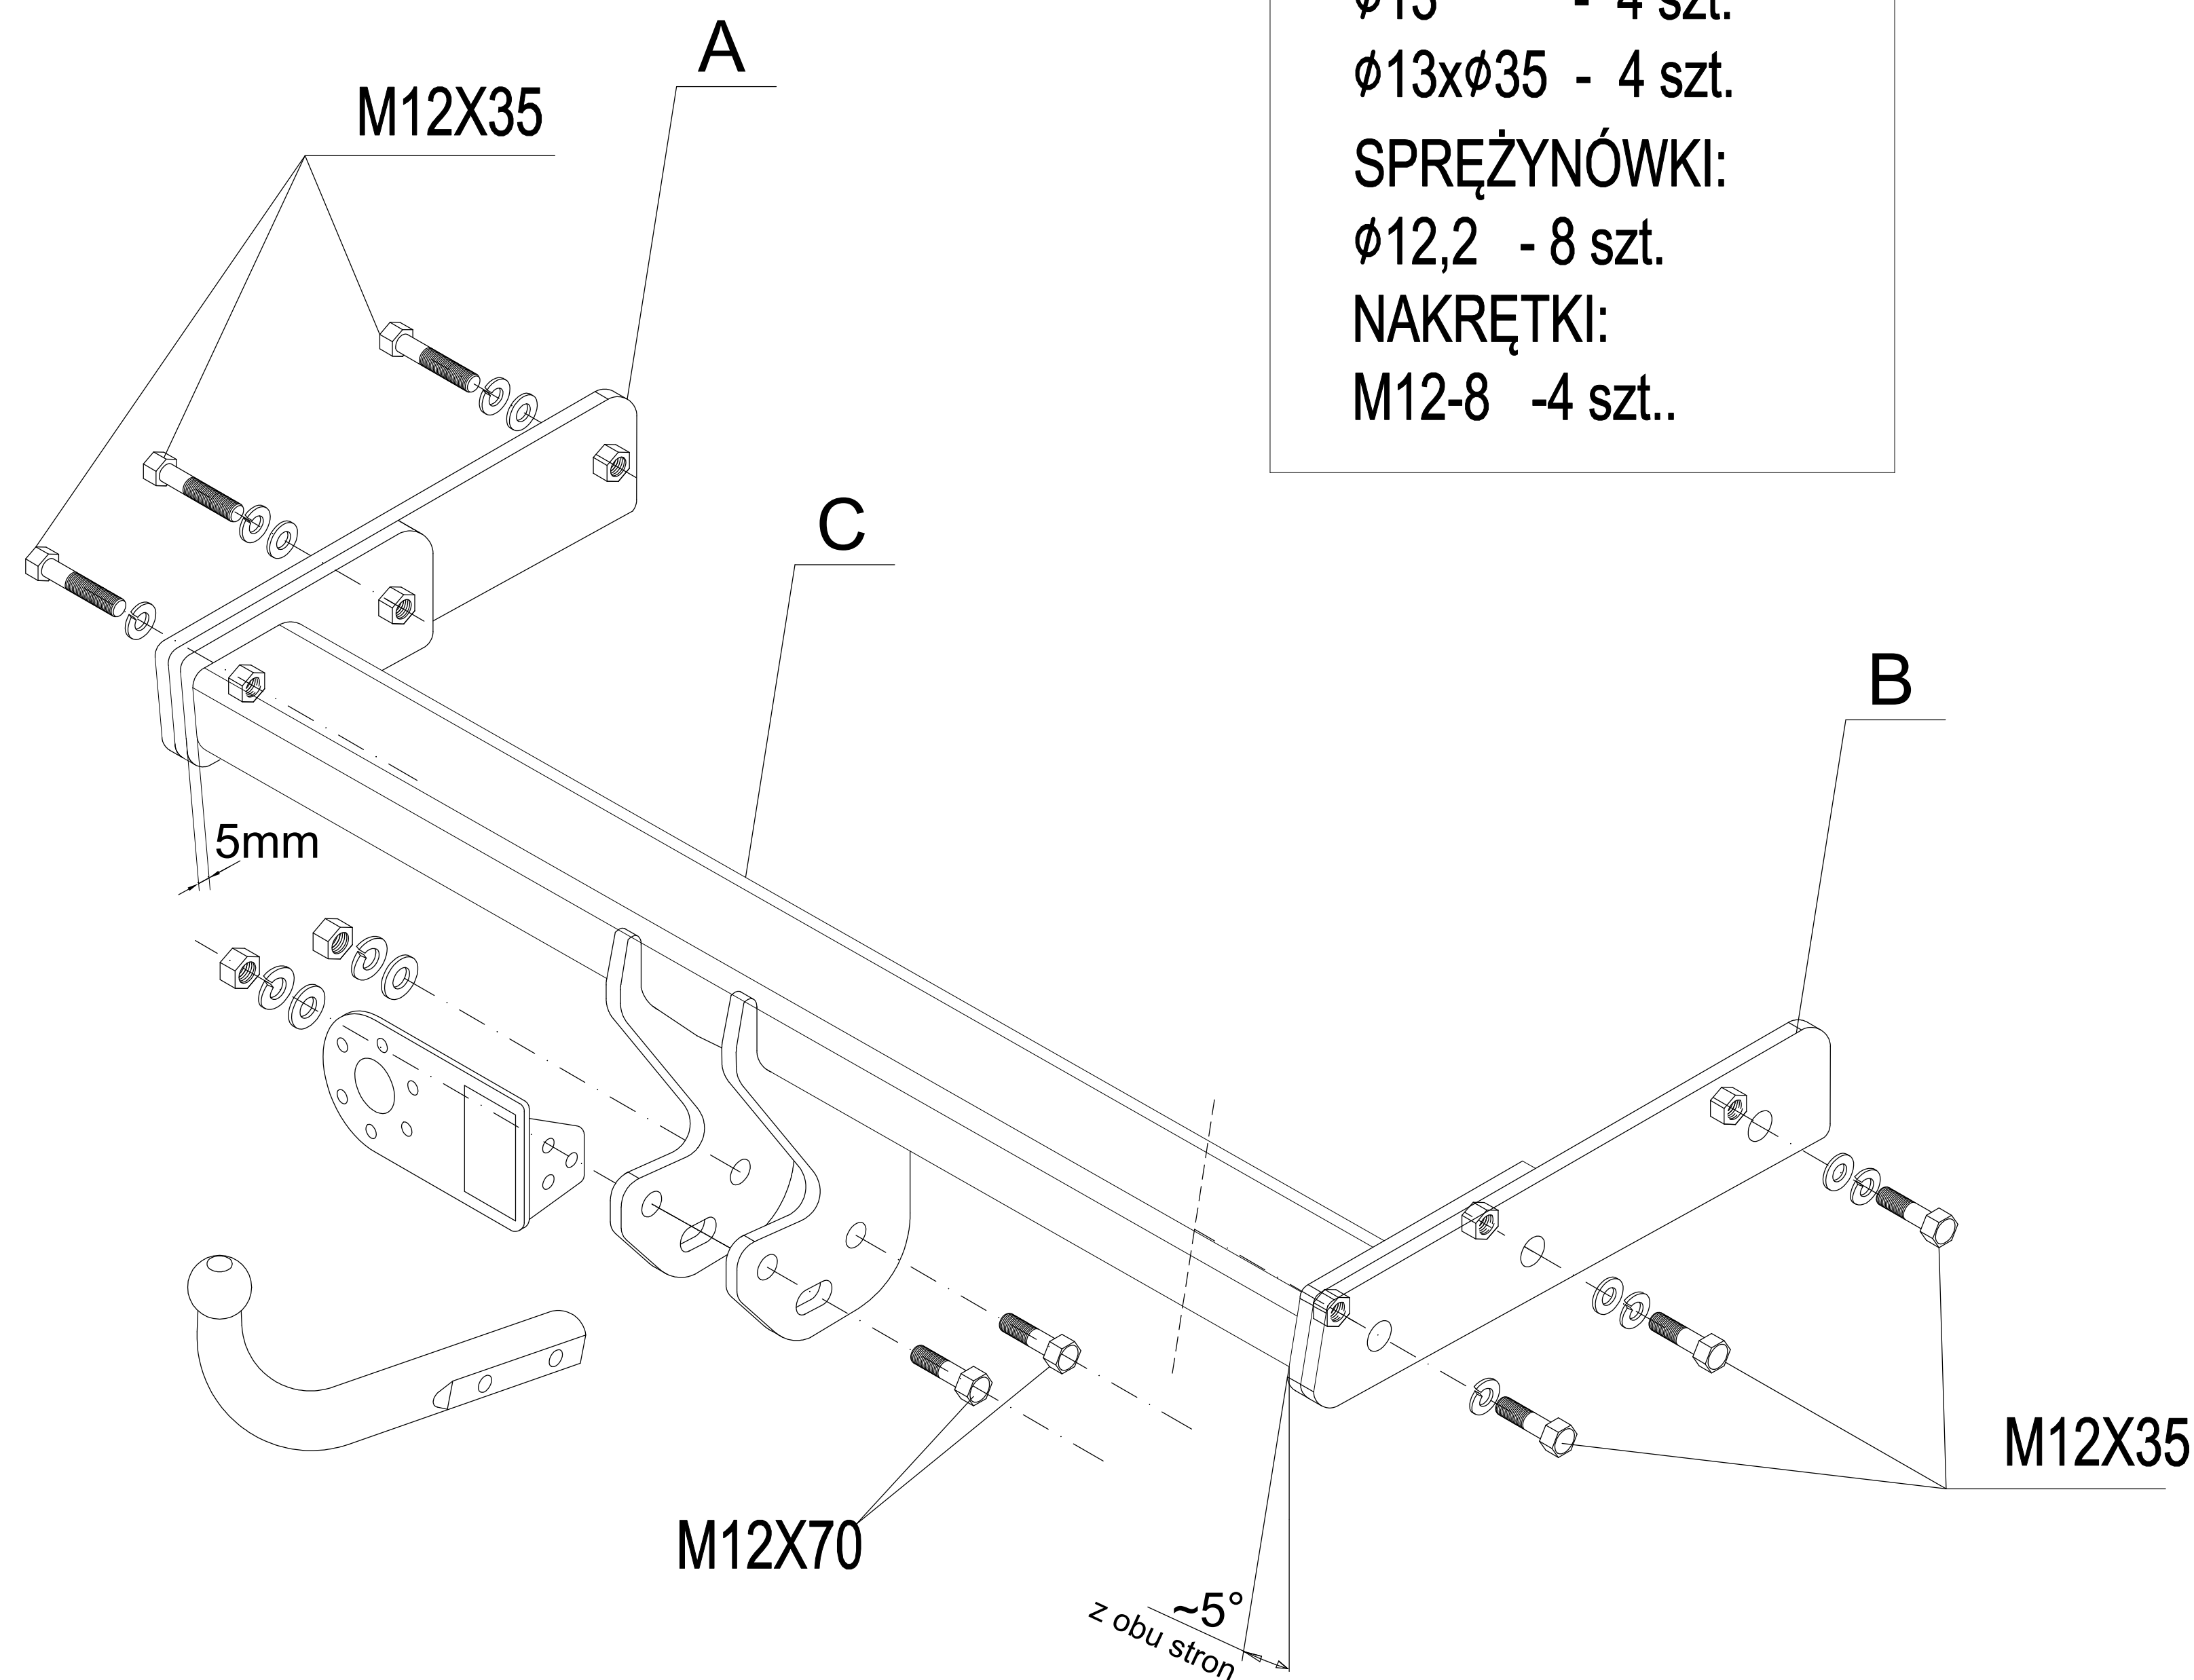

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8): M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm; M16-195Nm.